



ข้อมูลสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
ของตำแหน่งการกีดขวางทางน้ำ จังหวัดเชียงราย



รหัสตำแหน่งกีดขวางที่: CR1106011001

ชื่อลำน้ำ แม่น้ำลาว

เป็นสาขาของแม่น้ำ แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง

ประเภทลำน้ำ แม่น้ำสาขา

วันที่สำรวจ: 20 พฤษภาคม 2563

หมู่บ้าน หมู่ที่ 11 สันติสุข

ตำบล แม่เจดีย์

อำเภอ เวียงป่าเป้า

จังหวัด เชียงราย

พิกัดเริ่มปัญหา					พิกัดสิ้นสุดปัญหา												
X(UTM)	554029		Y(UTM)	2121819	X(UTM)	554029		Y(UTM)	2121819								
หน้าตัดลำน้ำที่เกิดปัญหา				กว้าง (เมตร)			ลึก (เมตร)		ความชันตลิ่ง								
หน้าตัดลำน้ำเดิมในอดีตก่อนเกิดปัญหา				15.00			2.50		1:1								
หน้าตัดลำน้ำก่อนถึงที่เกิดปัญหา				12.00			2.00		1:1								
หน้าตัดที่แคบที่สุดของช่วงที่เกิดปัญหา																	
- ทางน้ำเปิด				10.00			2.00		1:1								
- สะพาน				-			-		ความยาวช่องตอม่อ		-	เมตร					
									จำนวนตอม่อ		-	ช่อง					
- กรณีท่อดลอด		ท่อกลม		เส้นผ่านศูนย์กลาง		-	เมตร	ยาว		-	เมตร	จำนวนท่อ		-	ช่อง		
		ท่อเหลี่ยม		กว้าง		-	เมตร	สูง		-	เมตร	ยาว		-	เมตร	จำนวนท่อ	
- อื่นๆ				-													
หน้าตัดลำน้ำด้านท้ายน้ำหลังช่วงที่เกิดปัญหา				12.00			2.00		1:1								

ความยาวของช่วงลำน้ำที่เกิดปัญหา เป็นจุดระยะ น้อยกว่า 10 เมตร

การตาดมของลำน้ำ ไม่ตาดม

วัสดุที่ใช้ตาดมของลำน้ำ -

ลักษณะความเสียหาย น้ำท่วม ระดับ ปานกลาง

ความถี่ที่เกิดความเสียหาย มากกว่า 4 ปีครั้ง

ระดับความเสี่ยง น้อย

สาเหตุของการกีดขวางลำน้ำ

> โดยธรรมชาติ ตลิ่งพังการกัดเซาะ การทับถมของตะกอน (ลำน้ำตื้นเขิน) ลำน้ำคดเคี้ยวมาก วัชพืช (หญ้า)

> โดยมนุษย์ จาก การถมดิน

ระดับการกีดขวาง น้อย คิดเป็น 1-30%

หน่วยงานการดำเนินการแก้ไข -

โดยวิธี ยังไม่ได้ดำเนินการ ผลการดำเนินการ -

สภาพในปัจจุบันของโครงการที่แก้ไขปัญหา ยังไม่มีแผน

สภาพปัญหาการกีดขวางทางน้ำ	แนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
เป็นแม่น้ำลาวช่วงที่ถูกกัดเซาะเนื่องจากมีปริมาณน้ำมาก และรุนแรงทำให้พังทลายกันน้ำขาด และไหลเข้าท่วมตัวเมืองแม่จันเกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง	ข้อมูลพื้นที่รับน้ำของตำแหน่งที่เกิดปัญหา $A = 420.72$ ตารางกิโลเมตร อัตราการไหลสูงสุด = $205.23 \text{ m}^3/\text{s}$ Return period = 50 ปี ก่อสร้างพนังป้องกันการกัดเซาะในบริเวณดังกล่าว

รูปภาพประกอบ	
	